

8953




Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Postfach 860  
D-73008 Göppingen  
www.maerklin.com

www.maerklin.com/api


604954/0505/SmEf  
Änderungen vorbehalten  
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Modell der


## BR74 / BR24

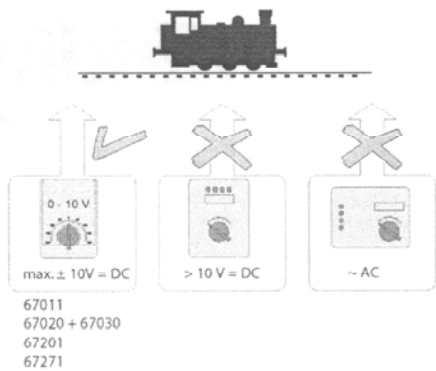


8803

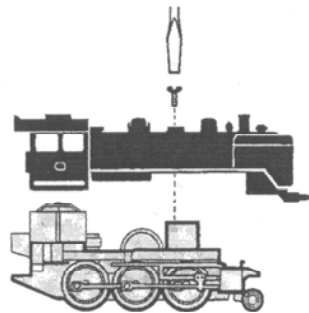

8895

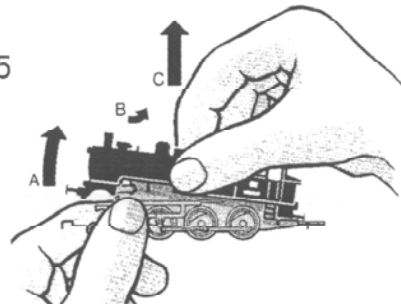

- Nur sparsam ölen (max. 1 Tropfen). Zuviel Öl führt häufig zum Verschmieren der Kollektoren und damit zur Beschädigung des Ankers.

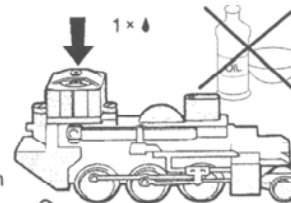

- Oil sparingly (max. 1 drop). Too much oil frequently causes the commutator to become dirty and thereby leads to damage to the armature.
- Lubrifiez en très petite quantité (1 goutte max.). Trop d'huile entraîne souvent l'encrassement du collecteur et à des dommages à l'induit.
- Slechts spaarzaam oliën (max. 1 druppel). Te veel olie leidt vaak tot versmeren van de collector en daarmee tot beschadiging van het anker.

